

| | |
|------|------------------------|
| 発生箇所 | ③コンクリート版表面, ⑤コンクリート版内部 |
| 分類 | 維持修繕 |
| 参考箇所 | 9-3-1 ひび割れ |


●**内容**

- ・連続鉄筋コンクリート舗装の局部打換えを実施した箇所において、打換え部の中央に幅の広いひび割れが発生した。




●**原因**

- ・既設のコンクリート版と局部打換え部が一体となっており、局部打換え部には鉄筋が入っていないため、収縮ひび割れの開きを抑制することができず、幅の広いひび割れが発生した。

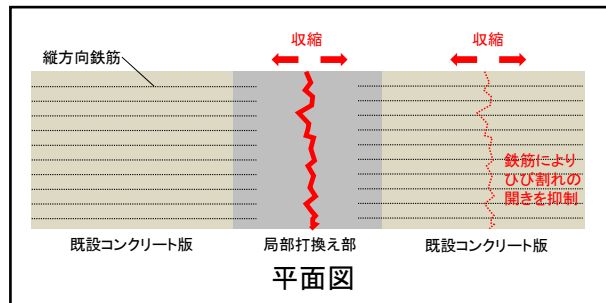

●**発生防止策**

- ・局部打換え部について、打ち換える前の鉄筋構造と同様の構造となるよう、新たに鉄筋を配置し、元の鉄筋と継ぎ手によりつなぐ。

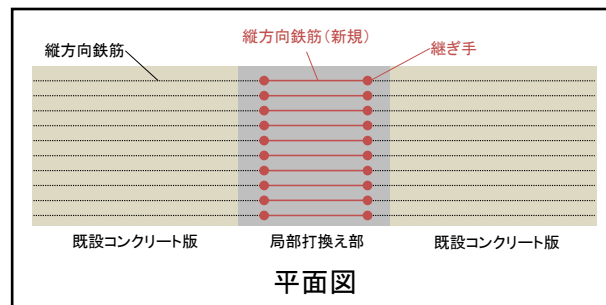

●**発生した場合の対応策**

- ・局部打換え部について、打ち換える前の鉄筋構造と同様の構造となるよう、新たに鉄筋を配置し元の鉄筋と継ぎ手によりつなぐ。

