

発生箇所	①縦目地
分類	材料・施工
参考箇所	4-8-3 セットフォーム工法(12)締固め
<p>●内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 突合せ目地の近傍に、角欠けが発生した。角欠け部分を目視調査した結果、内部に空隙があることが確認された。 	
	
<p>●原因</p> <ul style="list-style-type: none"> 突合せ目地近傍の締固めが不足しており、内部に空隙が生じた。 	
 <p style="text-align: center;">断面図</p>	
<p>●発生防止策</p> <ul style="list-style-type: none"> 型枠付近の締固めに専属の作業員を配置する。特に、夏季施工のようにコンクリートの硬化が早い場合には締固めは特に入念に行う。 	
	
<p>●発生した場合の対応策</p> <ul style="list-style-type: none"> コア採取等で締固めが不足している箇所を調査する。締固め不足が発生した箇所は、打換えまたは局部打換えを行う。 	
 <p style="text-align: center;">断面図</p>	