

発生箇所	③コンクリート版表面
分類	材料・施工
参考箇所	4-8-8 養生
<p>●内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート表面に荒れが生じている。 	
	
<p>●原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・打設中に降雨により表面のモルタルが変形した。 	
	
<p>●発生防止策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・気象予報を確認し、施工直後に降雨が予想される場合は施工を中止することや降雨対策を講じる。 ・突発的な降雨の場合には、乾いた養生マット、ブルーシート等で施工面を保護する。 	
	
<p>●発生した場合の対応策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・すべり抵抗値の規格が示されており、それを満足しない場合は、ショットブラストやダイヤモンドグライディングなどを実施し、表面を粗面にし、すべり抵抗の規格を確保する。 	
	